



Casa Torcida con Dos Torres y Túnel

Crooked House With Two Towers And Tunnel

Maison Tordue Avec Deux Tours Et Tunnel

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


CT008_P

1 / 4


00026987-1.03

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

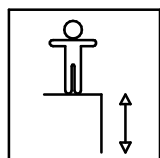


100 cm

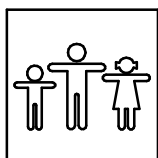

16 u.

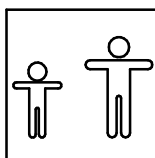


+2

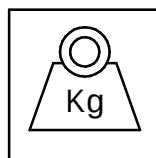

641 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
214,1x157,8x46,4 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
53,4 kg



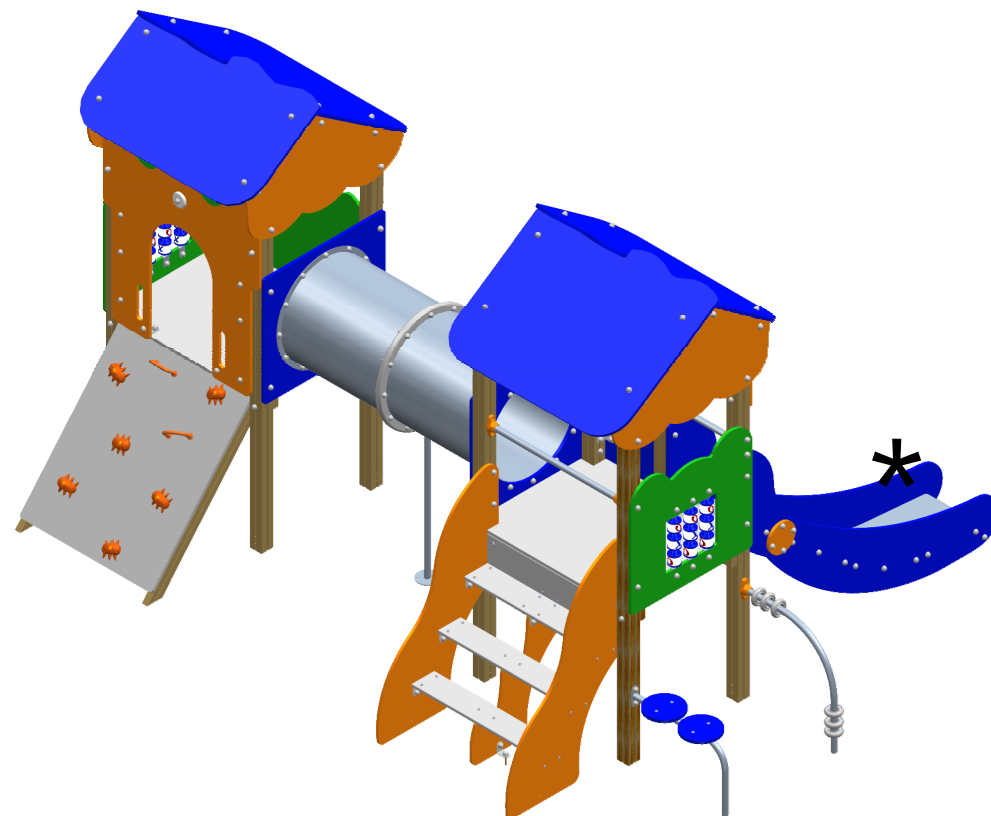


**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

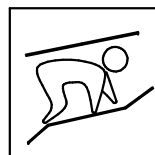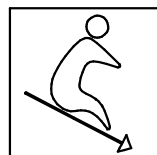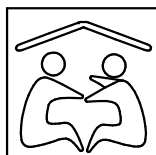

Casa Torcida con Dos Torres y Túnel Crooked House With Two Towers And Tunnel Maison Tordue Avec Deux Tours Et Tunnel

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT008_P




2 / 4

00026987-1.03

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.
Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-3.
Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

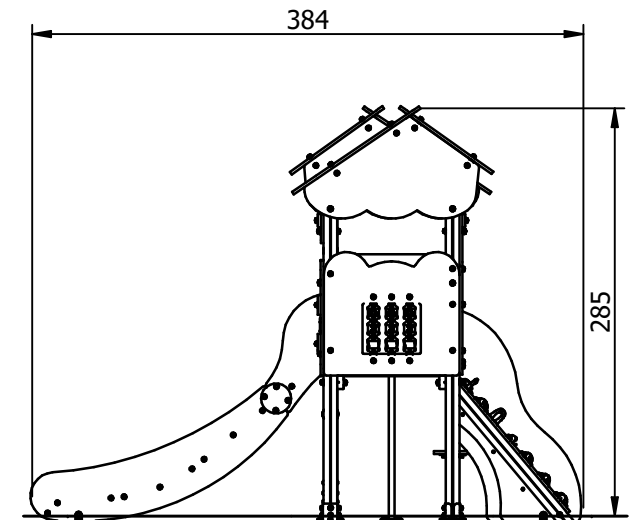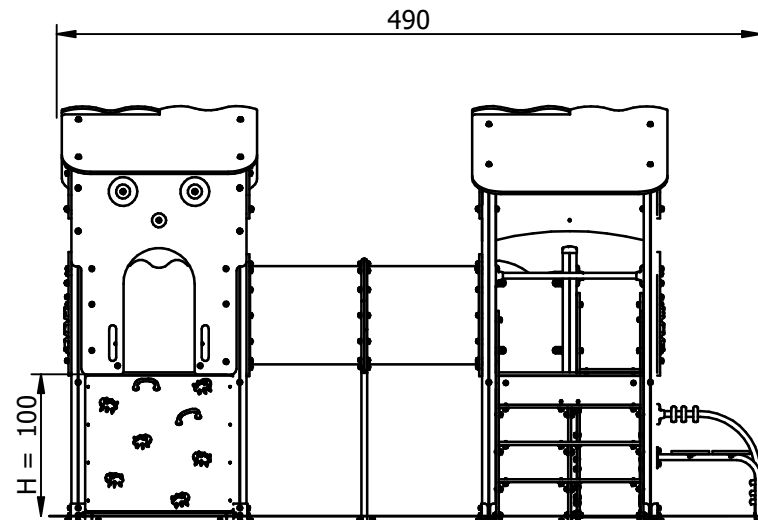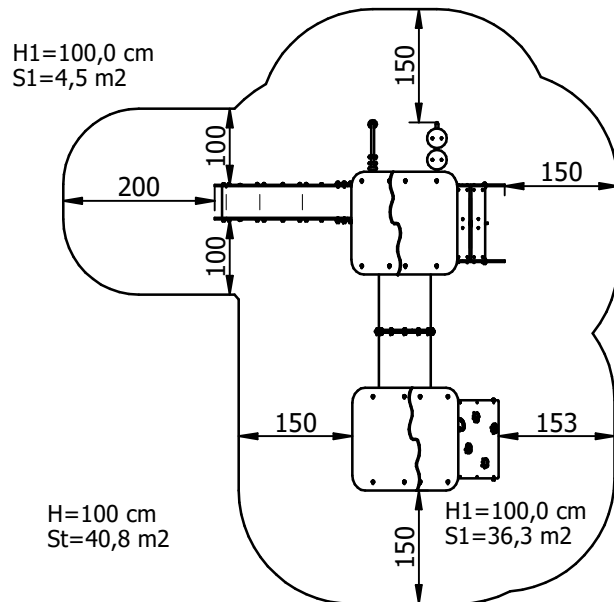

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SBA-SDA-SDZ

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



6 h.

Casa Torcida con Dos Torres y Túnel Crooked House With Two Towers And Tunnel Maison Tordue Avec Deux Tours Et Tunnel

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT008_P

3 / 4

00026987-1.03

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.

Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.

Largueros: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: AISI-304/AISI-316, aluminio anodizado y acero al carbono S-235, con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4 según lo establecido en la UNE-EN-ISO 12944.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 con una protección frente a la categoría de corrosividad atmosférica C4, AISI-304/AISI-316.

Cuerdas: De poliamida trenzada con multifilamentos de metal. Núcleo acero/textil

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene boards and 21 mm non-slipping plywood boards.

Posts: Laminated scandinavian machine strength graded pine wood IV risk class.

Stringers: Laminated scandinavian machine strength graded pine wood IV risk class.

Plastic Parts: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

Metallic Parts: AISI-304 & AISI-316, anodized aluminium EN AW 6063 and carbon steel S-235, with a protection against atmospheric corrosion category C4 according to UNE-EN-ISO 12944.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Rope: Polyamide covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Planches de polyéthylène d'haute densité de 20 mm et planche contreplaquée de 21 mm antidérapant.

Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.

Limons: Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène et polyamide.

Pièces métalliques: AISI-304 ou AISI-316, aluminium anodisé EN AW 6063 et acier au carbone S-235, avec une protection contre la corrosion atmosphérique de catégorie C4 selon la norme UNE-EN-ISO 12944.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Cordes: De multifilament tressé et recouverte de polyamide.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Casa Torcida con Dos Torres y Túnel Crooked House With Two Towers And Tunnel Maison Tordue Avec Deux Tours Et Tunnel

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT008_P

4 / 4

00026987-1.03

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la barra de seguridad está correcta y en su sitio.

Comprobar que el suelo de la torre no presente roturas o desperfectos.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month make sure the safety bar is in order and in its place.

Check that the floor of the tower are free from breakages and damage.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

Vérifier que le sol de la tour ne soient ni cassés ni endommagés.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.