



Casita Torcida Con Dos Torres Y Pasarela

Crooked House With Two Towers And Gateway

Maison Tordue Avec Deux Tours Et Passerelle

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat


CT002_P

1 / 5


00050189-01.0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

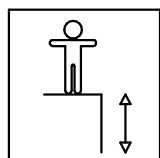


138 cm

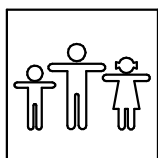

14 u.

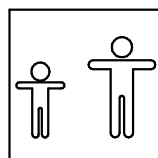

+2

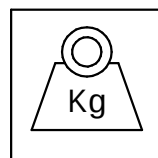

601 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

214x159x54 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

53,5 kg



Configuraciones de colores en hoja 2

Colour settings on sheet 2


Configurations des couleurs dans la feuille 2

**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES

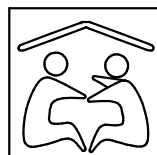

Casita Torcida Con Dos Torres Y Pasarela Crooked House With Two Towers And Gateway Maison Tordue Avec Deux Tours Et Passerelle

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT002_P

2 / 5

00050189-01.0

Configuraciones / Configurations / Configurations

- 00 :

Estructura: madera pino mate
Paneles: Naranja, verde, azul

Structure: matt pine wood
Panels: orange, green, blue

Structure : bois de pin mat
Panneaux : orange, vert, bleu

- 01:

Estructura: madera pino mate
Paneles: Amarillo, beige, naranja pastel

Structure: matt pine wood
Panels: yellow, beige, pastel orange

Structure : bois de pin mat
Panneaux : jaune, beige, orange pastel

- 02:

Estructura: madera pino mate
Paneles: Amarillo, verde pastel

Structure: matt pine wood
Panels: yellow, pastel green

Structure : bois de pin mat
Panneaux : jaune, vert pastel

- 00



- 01



- 02



GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Casita Torcida Con Dos Torres Y Pasarela Crooked House With Two Towers And Gateway Maison Tordue Avec Deux Tours Et Passerelle

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT002_P

3 / 5

00050189-01.0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y EN1176-3.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and EN1176-3.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et EN1176-3.

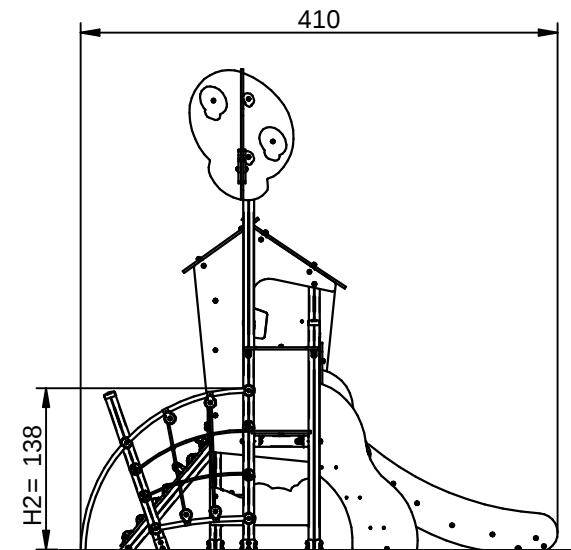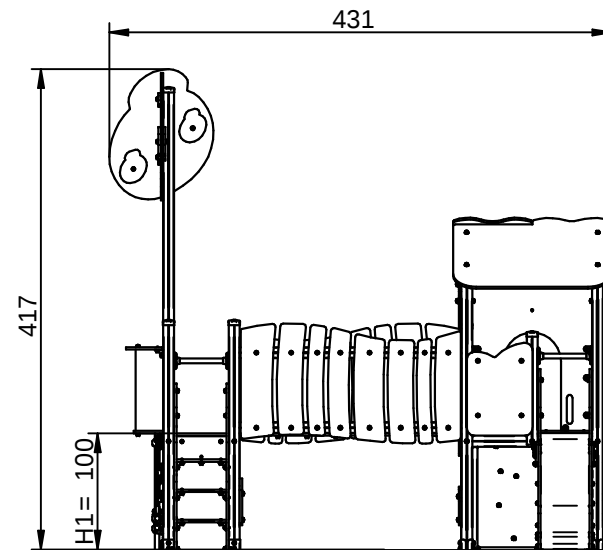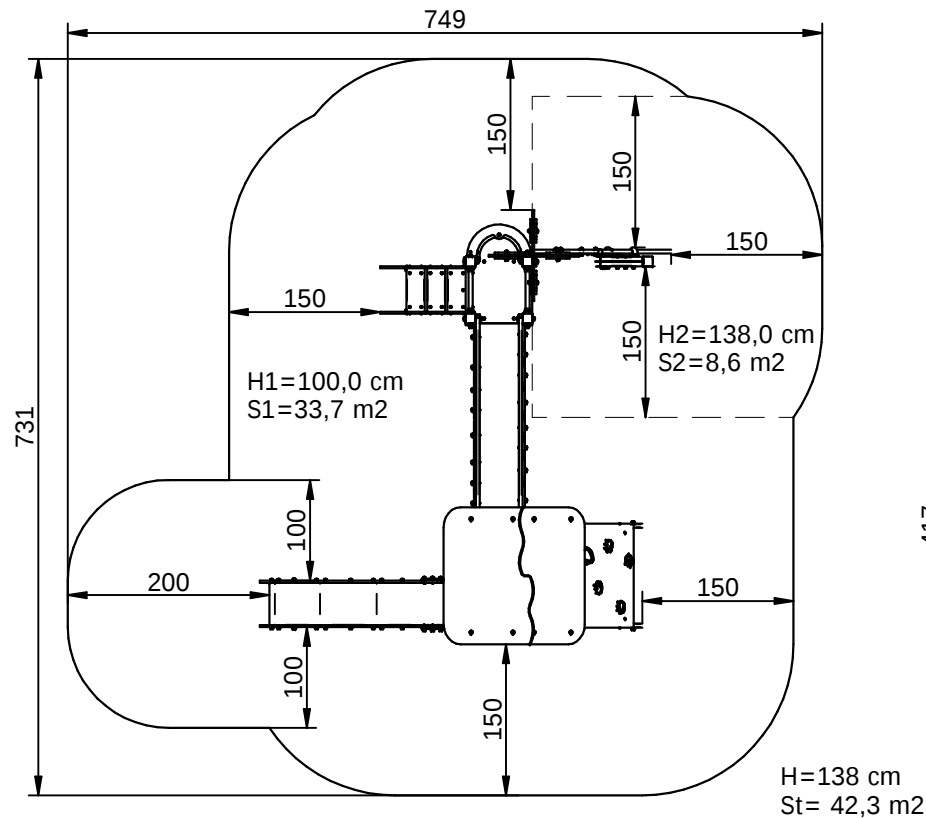

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SBA-SDA-SDZ

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années

Casita Torcida Con Dos Torres Y Pasarela Crooked House With Two Towers And Gateway Maison Tordue Avec Deux Tours Et Passerelle

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT002_P

4 / 5

00050189-01.0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y tableros de contrachapado de abedul antideslizante de 21mm.

Paneles (opción 01/02): Tableros de polietileno alta densidad de 20 mm con núcleo 100% reciclado (85% del panel reciclado)

Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave y lasurada, clase de riesgo IV.

Largueros: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave y lasurada, clase de riesgo IV.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, nylon.

Piezas metálicas: Aluminio AW 5754 y AW 6063 anodizado, acero inoxidable AISI 304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-A2/AISI-A4, acero Geomet 500 B, acero zincado y aluminio.

Cuerdas: De multifilamento trenzada y recubierta de poliamida.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high-density polyethylene panels, 21 mm non-slip birch plywood, and solid Scandinavian pine.

Panels (option 01/02): 20 mm high density polyethene boards with 100% recycled core (85% of the panel recycled).

Posts: Autoclave-treated and stained laminated Scandinavian pine, risk class IV.

Stringers: Autoclave-treated and stained laminated Scandinavian pine, risk class IV.

Plastic parts: Polyethylene, polypropylene, polyamide, nylon.

Metallic parts: Anodized AW 5754 and AW 6063 aluminum, AISI 304 stainless steel.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-A2/AISI-A4, geomet 500 B steel, zinc-coated steel and aluminium.

Ropes: Braided multifilament polyamide coated.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: panneaux en polyéthylène haute densité de 20 mm, contreplaqué de bouleau antidérapant de 21 mm et pin scandinave massif.

Panneaux (option 01/02): Planches de polyéthylène d' haute densité de 20 mm avec noyau 100% recyclé (85% du panneau recyclé).

Poteaux: pin scandinave lamellé-collé traité et teinté en autoclave, classe de risque IV.

Longerons: pin scandinave lamellé-collé traité et teinté en autoclave, classe de risque IV.

Pièces en plastique: polyéthylène, polypropylène, polyamide, nylon.

Pièces métalliques: aluminium anodisé AW 5754 et AW 6063, acier inoxydable AISI 304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-A2/AISI-A4, acier Geomet 500 B, acier zingué et aluminium.

Cordes: tresse multifilament gainée de polyamide.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Casita Torcida Con Dos Torres Y Pasarela Crooked House With Two Towers And Gateway Maison Tordue Avec Deux Tours Et Passerelle

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

CT002_P

5 / 5

00050189-01.0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que la superficie de deslizamiento no presente abolladuras ni separaciones.

Comprobar que los suelos no presenten roturas, desperfectos o aberturas peligrosas. Sellar si es necesario.

Comprobar que los paneles laterales de polietileno no presenten deformaciones, roturas ni rayaduras peligrosas.

Verificar que la red está tensada y sin filamentos sueltos.

Asegurarse de que las agarraderas y las presas están en óptimas condiciones.

Eliminar la posible aparición de astillas en los elementos de madera.

Asegurarse de que están todas las barras de seguridad y que están en su sitio.

Asegurarse de que la estabilidad estructural del elemento sea la misma que la del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar el estado de todas las tapas de los postes y largueros.

Anualmente comprobar todas las cimentaciones.

Verificar el estado de todas las soldaduras.

Analizar y asegurar que todos los elementos estructurales no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar la ausencia de corrosión.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the sliding surface is free from dents or cracks.

Check that the floors are free from cracks, damage or dangerous gaps. Seal if necessary.

Check that the polyethylene side panels are free from warping, cracks or dangerous scratches.

Check that the net is taut and that there are no loose strands.

Ensure that the handles and grips are in good condition.

Prevent splinters from forming on wooden components.

Make sure all the safety bars are present and in the correct position.

Ensure that the structural integrity of the component remains as good as it was on the first day.

Check the condition of all fasteners and their protective covers.

Check the condition of all the caps on the posts and stringers.

Every year Check all the foundations.

Check the condition of all welds.

Examine and ensure that all structural elements are free from structural defects and have not become misaligned.

Check for corrosion.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que la surface de glissement ne présente ni bosses ni fissures.

vérifier que les planchers ne présentent pas de cassures, de détériorations ou d'ouvertures dangereuses. Sceller si nécessaire.

Vérifier que les panneaux latéraux en polyéthylène ne présentent pas de déformations, de fissures ou de rayures dangereuses.

Vérifier que le filet est bien tendu et qu'il ne présente pas de fils détachés.

S'assurer que les poignées et les prises d'escalade sont en parfait état.

Éliminer les éventuels éclats sur les éléments en bois.

S'assurer que toutes les barres de sécurité sont présentes et bien en place.

S'assurer que la stabilité structurelle de l'élément est la même qu'au premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de ses protections.

Vérifier l'état de tous les capuchons des poteaux et des barres transversales.

Chaque année vérifier l'ensemble des fondations.

Vérifier l'état de toutes les soudures.

Examiner et s'assurer que tous les éléments structurels ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne soient pas inclinés.

Vérifier l'absence de corrosion.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.