




**CASA TORCIDA CON TRES TORRES Y PASARELA INCLINADA**  
**Crooked House With Three Towers And Inclined Bridge**  
**Maison Tordue Avec Trois Tours Et Pont Incliné**

CT006\_P


1 / 4

033-06-0009833-6


Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.

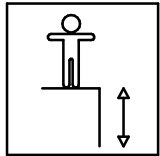ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

100 cm

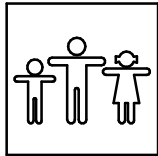

24 u.

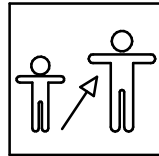



2-6

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

195,5x100x46,2 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

43,1 kg

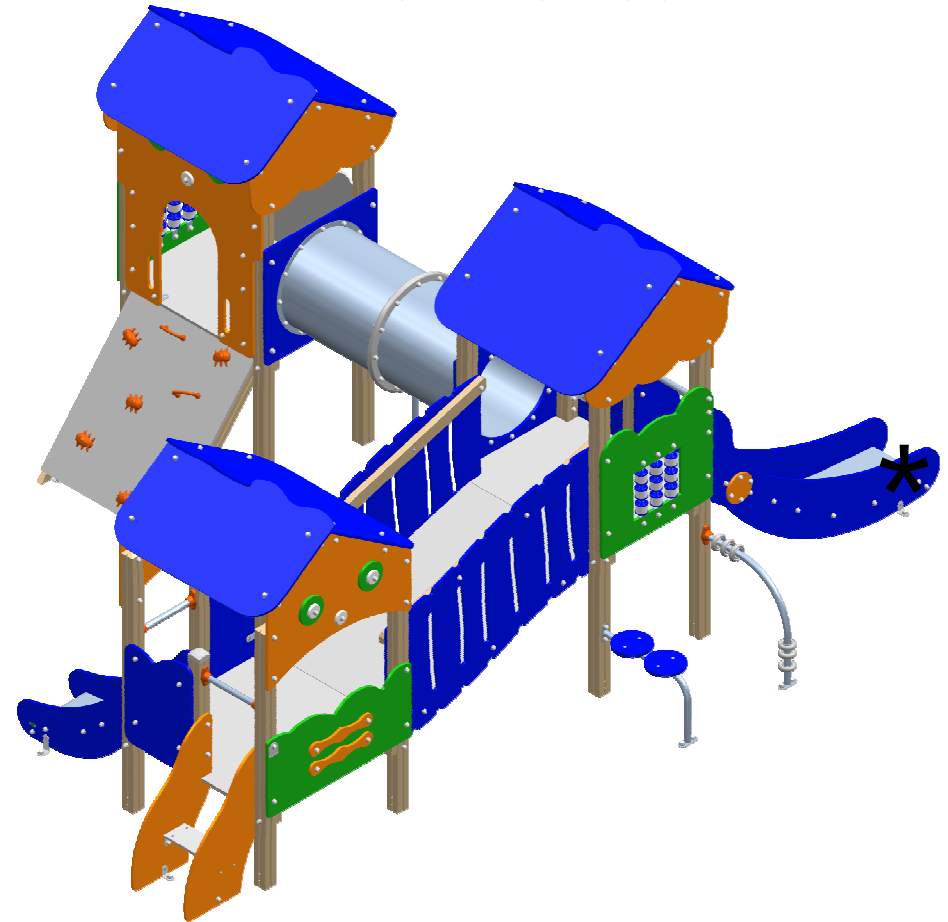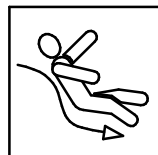FUNCIONES LÚDICASPLAYFUL ACTIVITIESACTIVITÉS LUDIQUES

**CASA TORCIDA CON TRES TORRES Y PASARELA INCLINADA**  
**Crooked House With Three Towers And Inclined Bridge**  
**Maison Tordue Avec Trois Tours Et Pont Incliné**

CT006\_P

2 / 4

033-06-0009833-6




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-3 y EN1176-1.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-3 and EN1176-1.

Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes EN 1176-3 et EN1176-1.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES  
 TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

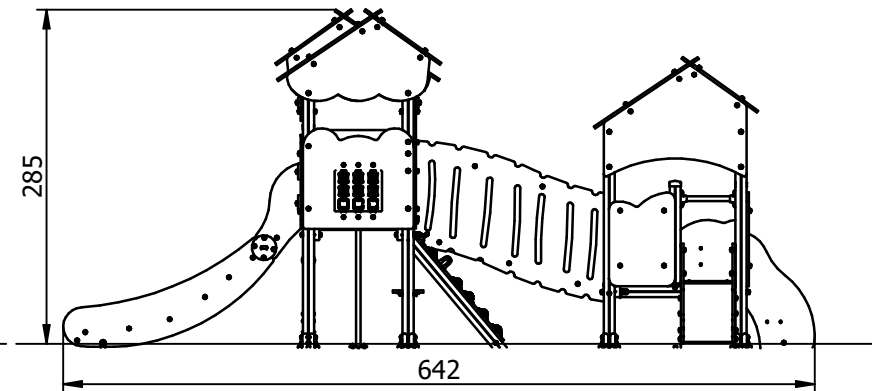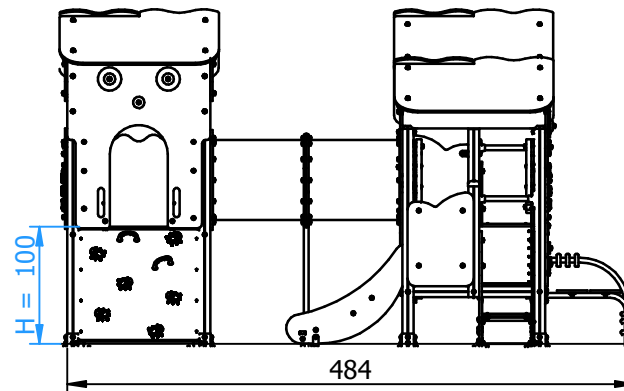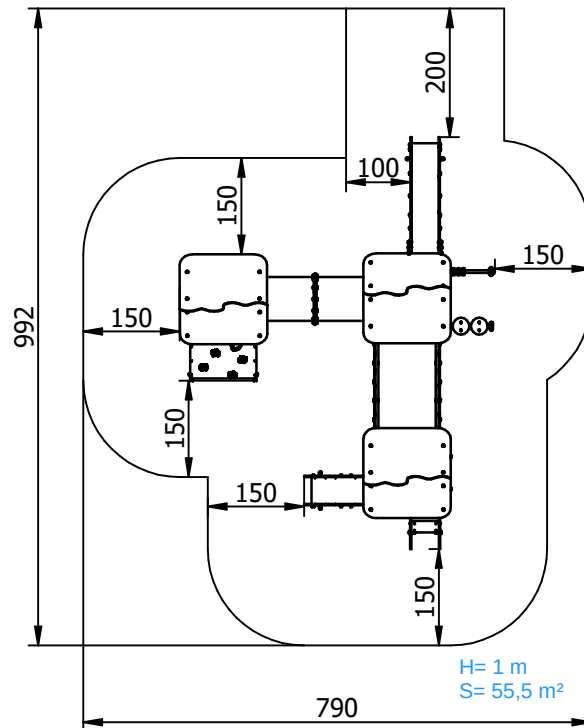

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SDZ / SB / SDA / SBA

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



6 h.

**CASA TORCIDA CON TRES TORRES Y PASARELA INCLINADA**  
**Crooked House With Three Towers And Inclined Bridge**  
**Maison Tordue Avec Trois Tours Et Pont Incliné**

CT006\_P

3 / 4

033-06-0009833-6

## DESCRIPCIÓN MATERIALES:

**Paneles:** Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mmy tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.

**Postes:** Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.

**Pintura:** 5 en los cantos de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.

**Piezas de plástico:** Polietileno, polipropileno y poliamida.

**Piezas metálicas:** Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063

**Tornillería:** Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

**Cuerdas:** De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

## MATERIAL DESCRIPTION:

**Panels:** 20 mm high density polyethylene boards and 21 mm non-slipping plywood boards.

**Posts:** Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335

**Paint:** 5 coats on edges of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather deterioration.

**Plastic Parts:** Polyethene, polypropylene and polyamide.

**Metallic Parts:** Steel S-235, AISI-304 and anodized aluminium EN AW-6063.

**Fixings:** Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

**Rope:** Polypropylene covered braided multifilament rope.

## DESCRIPTION MATÉRIELS:

**Panneaux:** Planches de polyéthylène d´haute densité de 20 mm et planche contreplaquée de 21 mm antidérapant.

**Poteaux:** Bois de pin scandinave traité avec autoclave, source de risque IV.

**Peinture:** 5 dans les arêtes d´émail polyuréthane texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnement.

**Pièces de plastique:** Polyéthylène, polypropylène and polyamide.

**Pièces métalliques:** Acier S-235, AISI-304 et aluminium anodisé EN AW-6063.

**Visserie:** Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

**Cordes:** De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

**CASA TORCIDA CON TRES TORRES Y PASARELA INCLINADA**  
**Crooked House With Three Towers And Inclined Bridge**  
**Maison Tordue Avec Trois Tours Et Pont Incliné**

CT006\_P

4 / 4

033-06-0009833-6

**PLAN DE MANTENIMIENTO:**

**Semanalmente** comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

**Mensualmente** comprobar la chapa inox de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales.

Comprobar que los suelos de las torres y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar los tapones de los postes.

**Anualmente** analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad.

Comprobar todas las cimentaciones.

**MAINTENANCE:**

**Every week** carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

**Every month** check the stainless steel slide has no dents and has not come away from the sides.

Check that the floors in the tower and the angle of the slide are free from breakages and damage.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Remove any splinters which may appear on the crossbeams, supports and wooden fittings.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Check the covers on the corner posts.

**Every year** inspect the crossbeams, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check the welds on all the safety bars.

Check all ground fixings.

**PLAN DE MAINTENANCE:**

**Chaque semaine** vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

**Chaque mois** vérifier que la plaque en inox antidérapante ne présente aucune bosse ni séparation avec les côtés.

Vérifier que les sols des tours et le coin du toboggan ne soient ni cassés ni endommagés.

S'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

**Chaque année** analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier les soudures de toutes les barres de sécurité.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.